

french
publish

Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Kit

Sachet 1

- Connecteurs J1, J2, J3 - ne correspondent pas avec les trous de guidage du PCB. Il faut modifier J1 J2 J3 ou bien utiliser la pièce correcte Lumberg 1503-7 (Reichelt LUM 1503-07, Conrad 738788)
- Les capaciteurs 470 nF sont de taille 0805 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0805 peuvent être utilisé quad meme.

Sachet 2:

- Mini-USB socket J11 est de "Type A" mais il faut "Type B". Se procurer le composant correcte, par exemple Buerklin 72F2280

Sachet 4:

- Les capaciteurs 2.2 uF sont de taille 0805 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0805 peuvent être utilisé quad meme.

Sachet 5:

- Les capaciteurs 1 uF sont de taille 1206 mais taille 0603 serait correcte. Il faut utiliser la taille0603, par exemple Buerklin 75D5307 Des condensateurs type X7R suffisent comme remplacement.
- Les capaciteurs (8,2pF-10pF) sont de taille 0402 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0402 peuvent être utilisé quad meme.

En général

- R2, R6, R7, R10-12,R15, R25, R40 sont de taille 0603, PCB Layout require 0805.Les pièces 0603 peuvent être utilisé quad meme.
- Dans le schematic C100 est marqué "COO" (lettres „O“ à la place des chiffres „0“), la recherche de texte pour „C100“ dans le schematic ne marchera donc pas.

Last update:
12.02.2018 11:57 fr:ovi40build:batch1uiboarderrata <https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/doku.php?id=fr:ovi40build:batch1uiboarderrata>

From:

<https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/> - **Afu - Wiki des DARC OV Sulingen I40**

Permanent link:

<https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/doku.php?id=fr:ovi40build:batch1uiboarderrata>

Last update: **12.02.2018 11:57**

