

[review](#)  
[german](#)

## UHSDR Fehlerbeseitigung (Troubleshootig)

### Weißer LCD Bildschirm - "White screen"

Bleibt der Bildschirm nach dem Einschalten des OVI40 UI boards konstant weiß beleuchtet ohne Text, so läuft der Bootloader nicht und muß geflasht werden, d.h. auf dem OVI40 UI installiert werden (siehe XXXXX).

Prüfen des Bootloaders mit einfachen Mitteln:

- Wenn beim Einschalten der LCD Bildschirm kurz weiß wird („flickert“) ist das ein positives Zeichen dafür, daß der Bootloader gestartet hat.
- Taste „Band +“ drücken, danach +5V an OVI40 UI board anlegen. Es sollte ein Text auf dem Displa erscheinen
- Taste „Band -“ drücken, danach +5V an OVI40 UI board anlegen. Es sollte ein Text auf dem Displa erscheinen

Sollte trotz Neuinstallation der Bootloader immernoch nicht laufen so sind die Hinweise weiter unten (MCU tot, Option Bytes) zu beachten. Es kann auch ein Hardware Defekt vorliegen.

### UI Board "tot" - MCU ("bricked")

Wenn kein Hardware-Defekt vorliegt, kann es helfen:

- den [Bootloader re-installieren](#)
- die [Firmware re-installieren](#)

### Falls ST-Link vorhanden

Note: ToDo Text on unbricking

Eine nicht mehr funktionierende OVI40 MCU kann - sofern es sich um keinen Hardware Defekt handelt - via ST-Link V2 Adapter und .bin-Datei wiederbelebt werden. Die Dateien dazu finden sich [hier](#).

[Github Doc](#)


Benötigt wird:

- STM32 ST-Link Programm
- [ST-Link V2 Adapter](#), günstige kompatible Nachbauten des Adapters finden sich auf Amazon, ebay etc.
- [Neueste](#) Bootloader und UHSDR Firmware.

Note: Following based on [https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/UHSDR\\_STlink.pdf](https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/UHSDR_STlink.pdf)

## 1. Voraussetzung

STlink Software ist installiert, Adapter ist angeschlossen und Rechner ist mit dem Internet verbunden. Firmware im STlink Adapter auf neuesten Stand bringen. Dazu im Reiter ST-Link Firmware update anklicken, und dort dann device connect anklicken. Nach kurzer Zeit wird die aktuell installierte STlink V2 Firmware Version angezeigt. Gibt es dort eine neuere Version sollte man das update auch durchführen.

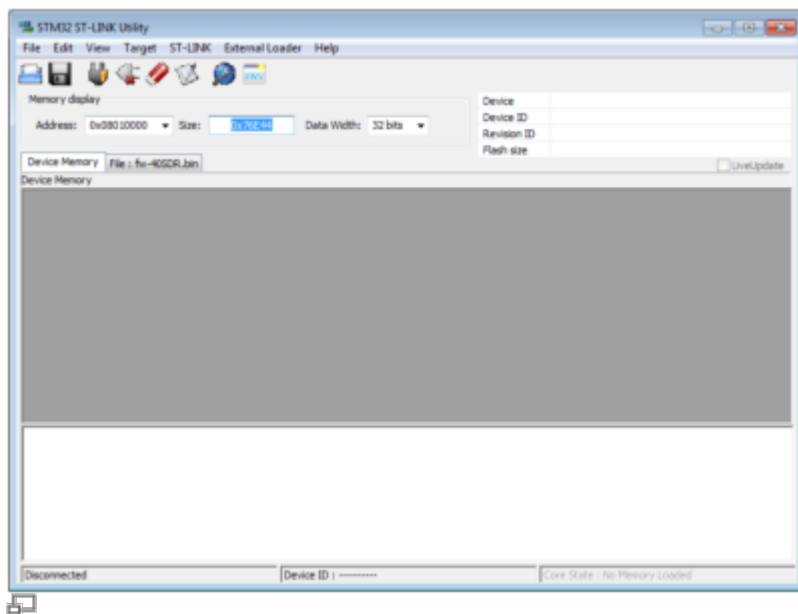

## 2. Adapterkabel

Das Adapterkabel sollte nicht länger als 10cm sein. Es werden 3 oder 4 Litzen verbunden.

ST-link adapter	OVI40 UI JP8	Remark
Pin-13 TRACESWO	JP8 Pin 1	Debug Output
Pin-15 NRST	JP8 Pin 2	Reset
Pin-07 SWDIO	JP8 Pin 3	Debug I/O
Pin-09 SWCLK	JP8 Pin 4	Debug Clock
Pin-01 MCU VDD	JP8 Pin 5	VDD from MCU
Pin-20 Gnd	JP8 Pin 6	Ground


Beschreibung ST-Link V2 und ST-Link ISO Adapter, Pin out



Connection ST-Link to UI board (photo F4HTX)

### 3. Connect

Hat man alles richtig gemacht erscheint nach betätigen von Target  Connect sowie File → Open (entsprechendes \*.bin file auswählen) folgender Bildschirm (hier Beispiel mchf Bootloader)

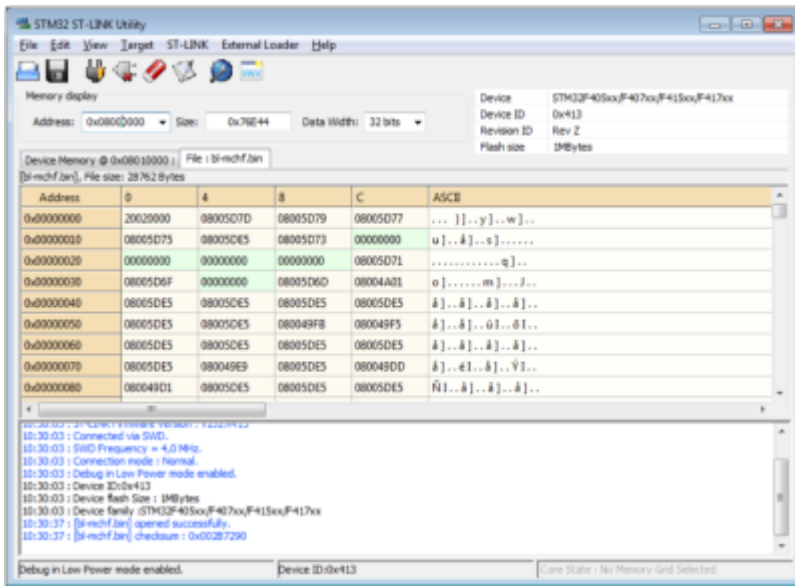


### 4. Programmierung starten


Programmierung starten mit Target → Program & Verify In dem dort sich öffnenden Fenster die Start adress für das \*.bin file eintragen

Startadresse für den Bootloader: 0x08000000 Dann mit Start den Programmiervorgang auslösen Nun das Firmware \*.bin file über File → open laden Programmierung starten mit Target → Program & Verify In dem dort sich öffnenden Fenster die Start adress für das \*.bin file eintragen

Für den Bootloader: 0x08000000

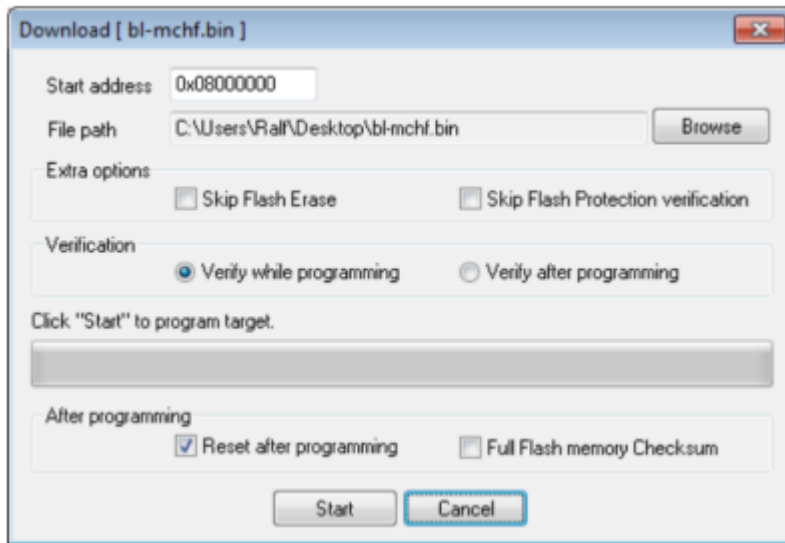

Startadresse für die Firmware: 0x08010000 Dann wieder mit Start den Programmiervorgang auslösen.

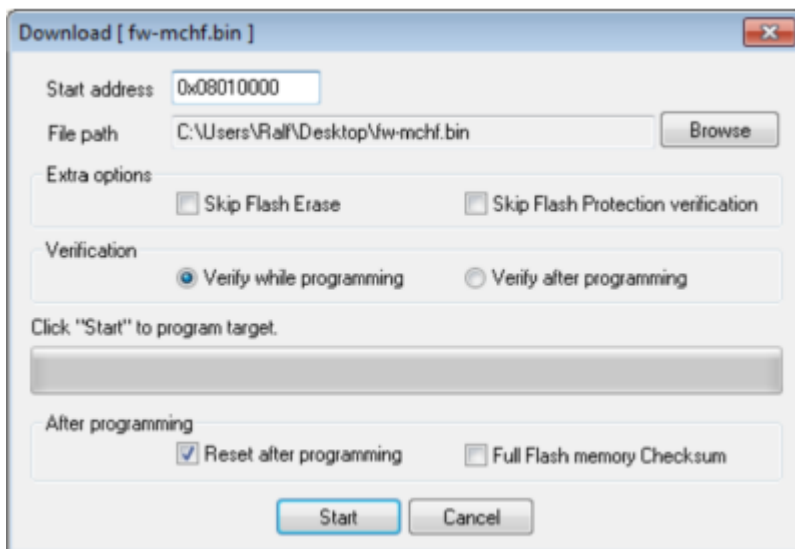

## 5. Fertig

Das war es dann auch schon. Bootloader und Firmware sind nun programmiert.

## MCU Registerwerte wiederherstellen

1. Auch hier wird das [ST-Link Tool](#) benötigt. Man braucht keinen Account, es reicht Name und Email anzugeben, der Download-Link kommt dann per Email.
2. Verbinde den ST-LINK USB (3 Leitung SWDIO, SWCLK und GND) mit den entsprechenden Pins von UI Board P8, siehe oben.
3. Spannung anschalten und dann im ST-Tool auf Menu „Target“ - „Connect“ klicken. Der Prozessor sollte erkannt werden. Wenn nicht, nochmal die 3 Leitungen kontrollieren, ob da nicht etwas

vertauscht ist.

4. Wenn das alles klappt, kann man mit „Target“ „MCU Core“ die Register des Prozessors auslesen.

Dies sind die korrekten Werte für die MCU „Option Bytes“:

Read Out Protection:	Level0
BOR-Level:	Level3
IWDG_SW:	gesetzt
WWDG_SW:	gesetzt
nRST_STOP:	gesetzt
nRST_STDBY:	gesetzt
FZ_IWDG_STOP:	gesetzt
FZ_IWDG_STDBY:	gesetzt
nDBOOT:	gesetzt
nDBANK:	nicht gesetzt
BOOT_ADD0:	0x0080 Boot from 0x200000
BOOT_ADD1:	0x0040 Boot from 0x100000
bei keiner der Boxen unter „Flash Section Protection“ ist ein Haken gesetzt	

## SW Fehler ("Bugs") im Bootloader oder in Firmware

Die Liste der offenen Fehler findet sich [hier](#).

- Falls der Fehler in der Liste ist:
  - Hilfreiche zusätzliche Informationen bitte als Kommentar zur Fehlermeldung posten
  - Wenn der Fehler „in Bearbeitung“ ist bitte etwas Geduld. Alle Entwickler arbeiten ehrenamtlich und in ihrer Freizeit daran, UHSDR zu verbessern
- Falls der Fehler nicht in der Liste ist, bitte in der [Liste der \\*\\*geschlossenen\\*\\* Fehler](#) nachsehen.
- Falls nicht in der Liste der offenen und geschlossenen Fehler:
  - Im [Forum](#) diskutieren - vor allem wenn man unsicher ist ob es sich tatsächlich um einen SW Fehler handelt
  - Neue Fehlermeldung [erzeugen](#)

## Hardware Defekt prüfen

- Ist die MCU in korrekter Orientierung (Pin 1) eingelötet?
- +3.3V für MCU vorhanden, ebenso Masse?
- Takt vorhanden (TXCO)?
- Alle Leitungen von MCU zu den USB Buchsen ohne Kurzschlüsse und Unterbrechungen?

Last update: 20.02.2018 20:17 uhsdr:uhsdrtroubleshooting <https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/doku.php?id=uhsdr:uhsdrtroubleshooting&rev=1519157877>

---

From: <https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/> - **Afu - Wiki des DARC OV Sulingen I40**

Permanent link: <https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/doku.php?id=uhsdr:uhsdrtroubleshooting&rev=1519157877>

Last update: **20.02.2018 20:17**

