

french
publish

Errata OVI40 UI V1.8 Batch 1 Kit

Référence:

<https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=935;start=0>

Sachet 1

- Connecteurs J1, J2, J3 - ne correspondent pas avec les trous de guidage du PCB. Il faut modifier J1 J2 J3 ou bien utiliser la pièce correcte Lumberg 1503-7 (Reichelt LUM 1503-07, Conrad 738788)
- Les capaciteurs 470 nF sont de taille 0805 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0805 peuvent être utilisé quad meme.

Sachet 2:

- Mini-USB socket J11 ist "Type A" aber "Type B" ist richtig, es liegt also das falsche Bauteil bei. Korrektes Teil beschaffen, z.B. Buerklin 72F2280

Sachet 4:

- Les capaciteurs 2.2 uF sont de taille 0805 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0805 peuvent être utilisé quad meme.

Sachet 5:

- Les capaciteurs 1 uF sont de taille 1206 mais taille 0603 serait correcte. Il faut utiliser la taille 0603, par exemple Buerklin 75D5307
- Les capaciteurs (8,2pF-10pF) sont de taille 0402 mais taille 0603 serait préférable. Les pièces 0402 peuvent être utilisé quad meme.

En général

- R2, R6, R7, R10-12, R15, R25, R40 sont de taille 0603, PCB Layout require 0805. Les pièces 0603 peuvent être utilisé quad meme.
- Dans le schematic C100 est marqué "COO" (lettres „O“ à la place des chiffres „0“), la recherche de texte pour „C100“ dans le schematic ne marchera donc pas.

Last
update:
08.02.2018 16:33 fr:ovi40build:batch1uiboarderrata <https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/doku.php?id=fr:ovi40build:batch1uiboarderrata&rev=1518107611>

From:

<https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/> - Afu - Wiki des DARC OV Sulingen I40

Permanent link:

<https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/doku.php?id=fr:ovi40build:batch1uiboarderrata&rev=1518107611>

Last update: **08.02.2018 16:33**

